

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線42361
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>


リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年2月19日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 4899 | リコール開始日 | 令和3年2月19日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 酒井重工業株式会社 問い合わせ先:品質保証部 代表取締役社長 酒井一郎 TEL 0480-52-6407 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 駆動装置(起振機ケース) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ロード・ローラの駆動装置において、起振機ケースの塗装指示が不適切なため、走行モータと起振機ケースを取付けるボルト取付面の塗装が剥がれ、起振機ケース取付ボルトの締付力が低下するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み、走行モータ取付面からギヤ油が漏れるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ボルト取付面を清掃し、取付ボルトを適正トルクで締付ける。 | | |
| 不具合件数 | 6件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | ・使用者:直接訪問又はダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施車には、車両型式銘板付近に No.4899のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|-----------|--|------------|----|
| サカイ | KDP-1MW3 | 「MW700-1」 | 1MW3-20114～1MW3-20160 平成24年2月13日～平成26年3月18日 | 47台 | |
| 合 計 | | | | 47台 | |

改善箇所説明図

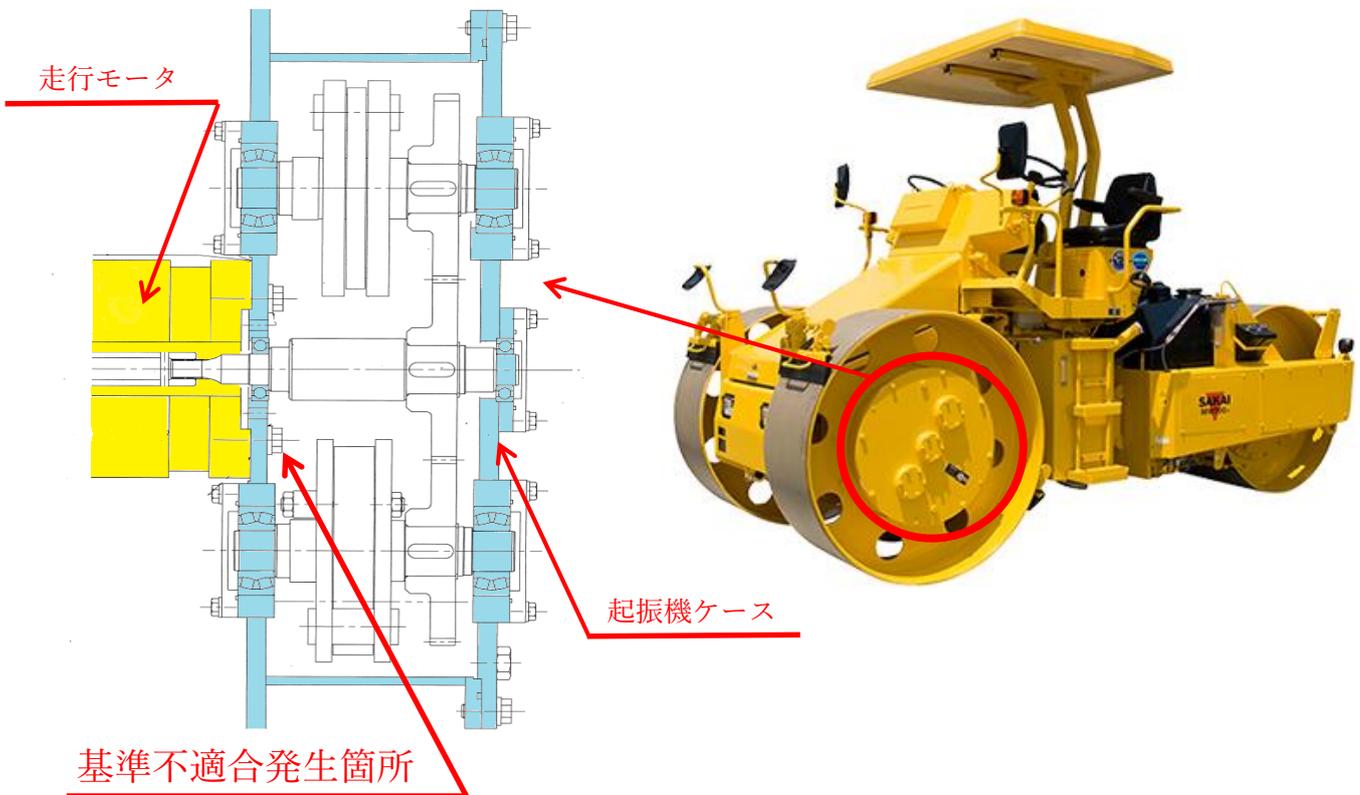

ロードローラの駆動装置において、起振機ケースの塗装指示が不適切なため、走行モータと起振機ケースを取付けるボルト取付面の塗装が剥がれ、起振機ケース取付ボルトの締付力が低下するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み、走行モータ取付面からギヤ油が漏れるおそれがある。

改善の内容：

全車両、ボルト取付面を清掃し、取付ボルトを適正トルクで締付ける。

識別：

改善実施済車両には、車両銘板付近に No. 4899 のステッカーを貼付する。