

切削材積込管理装置



クイックマニュアル

このクイックマニュアルは、
切削材積込管理装置 **TSUMi-COM** に関する
基本的な操作方を記載しております。
より詳しい操作方は、購入時に納品されます
取扱説明書をご参照ください。



キースイッチをONにすると自動でディスプレイが起動します。
SAKAIロゴが表示された後、以下の情報画面が表示されます。
*起動中、SAKAIロゴが一瞬消えますが問題ありません。



〔開始〕 ①を押すと次の画面に切り替わります。



[設定] ②を押して設定画面に切り替えます。




[項目] ③を押して赤枠のカーソル を移動します。

[数値] ④を押して各項目の数値を入力します。


[設定完了] ⑤を押して設定を完了します。




〔記録開始〕 ⑥を押すと確認画面が表示されますので、
 〔OK〕を押します。記録中は〔記録開始〕が〔記録停止〕、
 〔設定〕が〔一時停止〕、〔情報〕が〔ダンプ入替え〕に変わります。

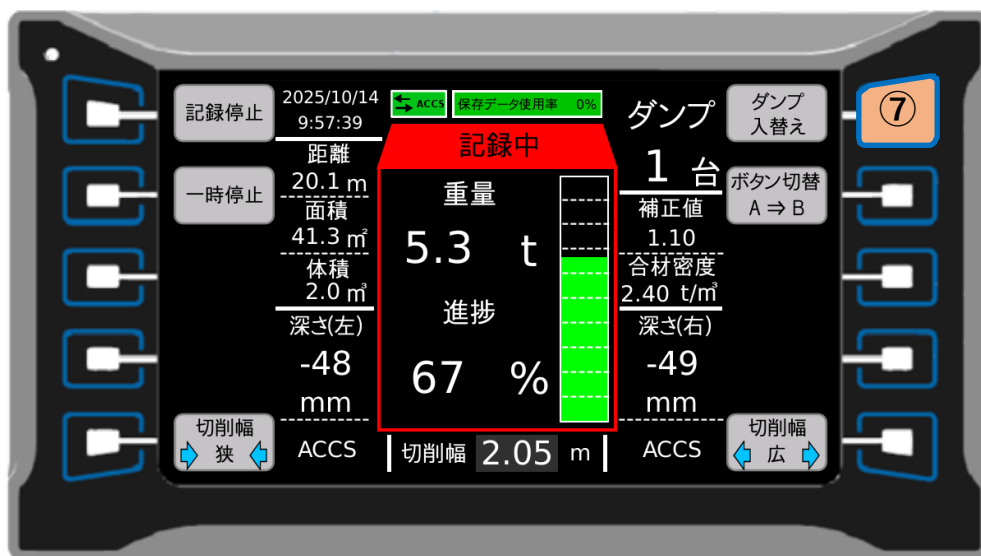

重量は作業モードおよび前進時のみ計算されます。
 1台目の積み込みが完了したら〔ダンプ入替え〕 ⑦を押します。
 確認画面が表示されますので〔OK〕を押すと、
 ダンプの表示が「1台」から「2台」に変わります。

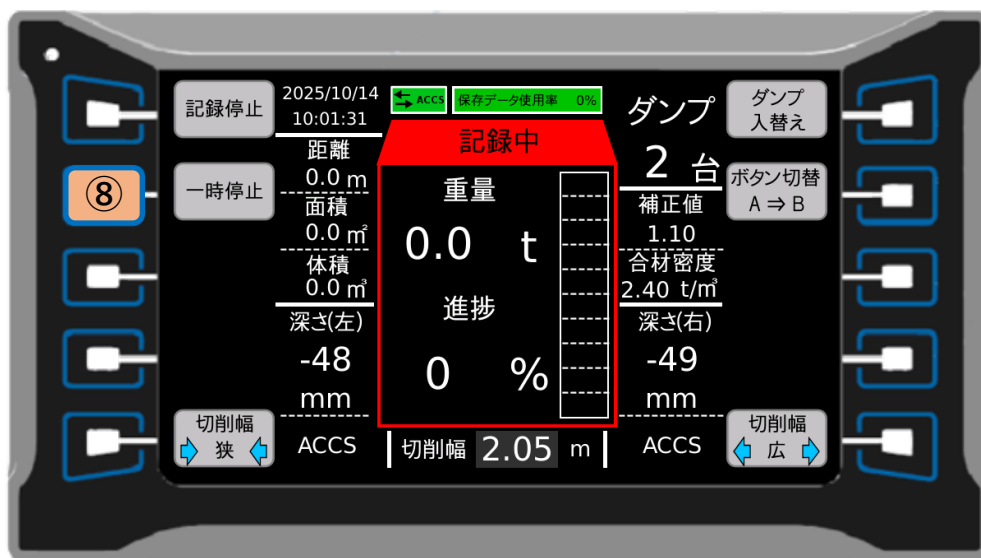

ダンプ入替え後、重量、進捗、距離、面積、体積が0になり、前進させると再び計算が開始されます。
長時間待機をする場合などは「一時停止」⑧を押します。

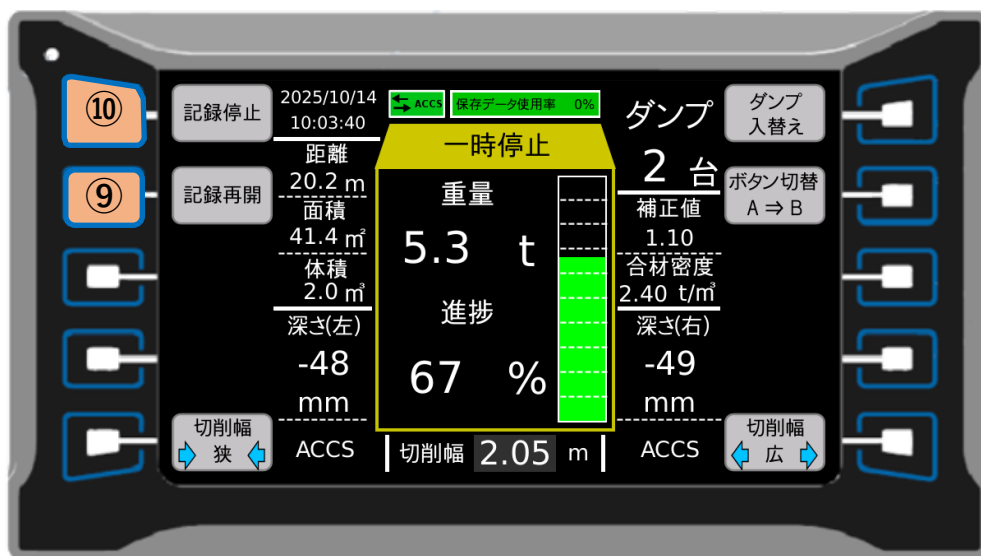

一時停止中は「一時停止」が「記録再開」⑨に変わります。
再開する際は「記録再開」を押してください。
作業が終わりましたら「記録停止」⑩を押し、確認画面で「OK」を押した後、キースイッチをOFFにしてください。